

- ① Többcélú csipesz
- ② Forgófej. A kijelző mindig olvasható marad.

Figyelem!**Túl forró mérési közeg > 350 °C!**

Károsítja a műszerházat!

Kérjük, figyeljen arra, hogy maximum 180 mm a szondacső merülési mélysége!

Üzembe helyezés

Védőfólia eltávolítása a kijelzőről:

Műszaki adatok

 
Alkalmazási típusa:		Rövid mérés
Érzékelő:		K típusú hőelem
Méréstartomány:	-50 ... +350 °C; rövid ideig akár +500 °C-ig/ -58 ... +660 °F; rövid ideig akár +930 °F-ig/	
Jellemzők:		°C / °F
Felbontás:		0,1 °C / 0,1 °F
Pontosság:	 (25 °C kalibrációs hőmérsékleten)	
	±1 °C (-50...99,9 °C) / ±1,8 °F (-58 ... +212 °F)	
	 A mért érték ±1%-a (maradék méréstartomány)	
Környezeti hőmérséklet:		0 ... +40 °C / 32 ... +104 °F
Tárolási hőmérséklet:		-20 ... +70 °C / -4 ... +160 °F
Beállási idő t99:		Kb. 10 mp (vizben)
Elem típusa:		3 x AAA
Elemek élettartama:		Kb. 1000 óra
Szondaszár:		Ø 3 mm / hossz: 200 mm
Garancia:		2 év
CE irányelv:		2014/30/EC

Bekapcsolás

- On Nyomja le egyszer a gombot:



Szegmens teszt




Aktuális érték

Váltás a mérési nézetre


- On Nyomja le többször a gombot:



 Megtartott érték



Aktuális érték

 

Mérés folyadékokban:

Merítse be a mérőcsúcsot legalább 4,5 cm-re.

Kikapcsolás

- On Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.

Válasszon a lehetőségek közül °C / °F:

- On Bekapcsoláskor tartsa lenyomva a gombot, míg a szegmens teszt be nem fejeződik, ekkor a műszer a konfigurációs menüre vált. Nyomja meg ismét a gombot, a készülék ilyenkor a °C és °F között váltogat. Várjon 2 másodpercet mielőtt megnyomja a gombot újból. A kiválasztott mértékegység aktiválódik.

Használat előtt feltétlenül olvassa el

- Ne használja feszültség alatt álló tárgyakon!
- A mérőcsúcsok sérülést okozhatnak.
- Ügyeljen az érzékelők méréstartományaira.
- Ne lépje túl a maximális tárolási és üzemi hőmérsékletet (pl. Védje a mérőműszert a közvetlen napfénytől).
- A környezeti hőmérséklet változása esetén kb. 15 perc a beállási idő.
- A szakszerűtlen kezelés érvényteleníti a garanciát.

Az elem cseréjeAz elemet ki kell cserélni, ha a  szimbólum megjelenik a kijelzőn a mérés során.

- ✓ A műszer kikapcsolt állapotban van.
- 1 Nyissa ki az akkumulátortartó rekesz fedelét.
- 2 Válassza ki a régi elemeket és helyezze be az újakat (3 x AAA) az elemtartó rekeszbe. Ügyeljen a polarításra!
- 3 Zárja be az akkumulátortartó rekesz fedelét.

Auto ki funkció:

Amennyiben kb. 10 percig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék automatikusan kikapcsol.