



- ① Többcélú csipesz
- ② Keresztzsílas hőelem mérőfej a nem teljesen sík felületekhez is alkalmazkodik.
- ③ Forgófej. A kijelző mindig olvasható marad.

Üzembe helyezés

Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről.

A mérőfejet a felületre merőlegesen kell tartani:

helytelen



helyes

 


Bekapcsolás

- Nyomja le egyszer a gombot:



Szegmens teszt




Aktuális érték

Váltás a mérési nézetre

- Nyomja le többször a gombot:



 Megtartott érték



Aktuális érték

Kikapcsolás

- Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.

Válasszon a lehetőségek közül (°C / °F):

- Bekapcsoláskor, tartsa lenyomva a gombot, míg a szegmens teszt be nem fejeződik, ekkor a műszer a konfigurációs menüre vált. Nyomja meg ismét a gombot, a készülék ilyenkor a °C és °F között váltogat. Várjon

2 másodpercet mielőtt megnyomja a gombot újból. A kiválasztott mértékegység rögzítésre kerül.

Műszaki adatok

Alkalmazás típusa: Rövid mérés
 Érzékelő: K típusú hőelem
 Méréstartomány: -50 ... +350 °C; rövid ideig +500 °C-ig/
 -58 ... +660 °F; rövid ideig +930 °F-ig/
 Jellemzők: °C/°F
 Felbontás: 0,1 °C / 0,1 °F
 Pontosság: (25 °C kalibrációs hőmérsékleten)
 ±1 °C (-50...99,9 °C) ± 1,8 °F (-58...+212 °F)
 1%-a a mért értéknek (maradék tartomány)
 Környezeti hőmérséklet: 0 ... +40 °C / 32 ... +104 °F
 Tárolási hőmérséklet: -20 ... +70 °C / -4 ... +160 °F
 Beállási idő t99: Kb. 5 mp
 Elem típusa: 3 x AAA
 Elemek élettartama: Kb. 1000 óra
 Szondaszár: Ø 12 mm / hossz: 150 mm
 CE irányelv 2014/30/EC

Használat előtt feltétlenül olvassa el

- Ne használja feszültség alatt álló tárgyakon!
- Vigyázzon, hogy ne sérüljenek az érzékelő alján lévő keresztezett fémzsalak - Kerülje az éles széleket.
- Ügyeljen az érzékelők méréstartományaira.
- Ne lépje túl a maximális tárolási és üzemi hőmérsékletet (pl. Védje a mérőműszert a közvetlen napfénytől).
- A környezeti hőmérséklet változása esetén kb. 15 perc a beállási idő.
- A szakszerűtlen kezelés érvényteleníti a garanciát.

Az elem cseréje



Az elemet ki kell cserélni, ha a
 ■ szimbólum megjelenik a kijelzőn a mérés során.

- ✓ A műszer kikapcsolt állapotban van.
- 1 Nyissa ki az akkumulátortartó rekesz fedelét.
- 2 Távolítsa el a régi elemeket és helyezze be az újakat (3 x AAA) az elemtartó rekeszbe. Ügyeljen a polarításra!
- 3 Zárja be az akkumulátortartó rekesz fedelét.

Auto ki funkció:

- Amennyiben kb. 10 percig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a készülék automatikusan kikapcsol.