



testo 191 adatgyűjtő

0572 1911, 0572 1912, 0572 1913, 0572 1914, 0572 1916

Használati utasítás



Tartalomjegyzék

1	Biztonság és hulladékkezelés	3
1.1	A dokumentummal kapcsolatos információk.....	3
1.2	Biztonság	3
1.3	Figyelmeztető és vészjelzések	5
1.4	Ábrák.....	6
1.5	Szállítás	6
1.6	Hulladékkezelés	7
2	A műszer leírása.....	7
2.1	Használat	7
2.2	testo 191 adatgyűjtő változatok	8
2.3	testo 191 adatgyűjtők áttekintése	9
2.4	Tápellátás.....	9
2.5	Programozó és kiolvasó egység	10
2.6	testo 191 Professional szoftver	11
3	Üzembe helyezés	11
3.1.1	Elem behelyezése.....	11
3.2	A távolsági adapter a programozó és kiolvasási egységben történő rögzítése	13
3.3	Az adatgyűjtő a programozó és kiolvasási egységben történő rögzítése	14
3.4	A programozó és leolvasó egység csatlakoztatása a számítógéphez USB-n keresztül.....	15
4	Üzemeltetés	16
4.1	Hajlékony szonda szár	16
4.2	A szondaszárak feltekerése tekercselő segítségével	17
4.3	Törésvédő felszerelése.....	17
4.4	Elem cseréje.....	19
4.5	A fagyaszta szárító szondatartó összeillesztése	20
4.6	Tartóállvány beállítása.....	21
4.7	A konzerv és palack tartozék felszerelése.....	22
4.8	A kompressziós illesztés cseréje.....	23
4.9	A rögzítőbilincs felszerelése	25
5	Karbantartás.....	26
5.1	A műszer tisztítása	26

Tartalomjegyzék

5.2	Kalibrálás	26
6	Műszaki adatok.....	27
6.1	testo 191-T1	27
6.2	testo 191-T2	28
6.3	testo 191-T3	29
6.4	testo 191-T4	30
6.5	testo 191-P1	31
6.6	Kis méretű műszertáska kiolvasóegységgel.....	32
6.7	Elem.....	32
6.8	Kiegészítők és pótalkatrészek	33

1 Biztonság és hulladékkezelés

1.1 A dokumentummal kapcsolatos információk

- A használati utasítás a műszer fontos részét képezi.
- Tartsa kézközelben ezt a dokumentumot, hogy szükség esetén belelapozhasson.
- Mindig az eredeti, teljes használati utasítást használja.
- Figyelmesen olvassa el a használati utasítást és ismerkedjen meg a termékkal annak használatba vétele előtt.
- Adja tovább ezt a dokumentumot a termék esetleges későbbi felhasználójának.
- Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra és figyelmeztető tanácsokra a személyi sérülések és a műszerben okozott károk elkerülése érdekében.

1.2 Biztonság

Általános biztonsági utasítások

- A műszert csak a rendeltetésének megfelelően, a használati utasítás szerint és a megadott paraméterek alapján üzemeltesse.
- Ne tegye ki a terméket erős mechanikai behatásnak.
- Ne üzemeltesse a műszert amennyiben a műszerházon, vagy a csatlakozó kábeleken sérülést észlel.
- A méréndő tárgyak, valamint a mérési hely is veszély forrása lehet. Mindig a helyileg érvényes biztonsági előírások szerint járon el a mérések elvégzése során.
- Ne tárolja a terméket oldószerrel együtt.
- Ne használjon száritószereket.
- Csak a használati utasításban leírt karbantartási és szervizelési feladatokat végezze el. Csak az előírt lépésekkel végezze el.

- A műszer nem robbanás-biztos, és nem használható robbanásveszélyes környezetben.
- Azokat a karbantartási munkákat, amelyről nem áll rendelkezésre információ ebben a dokumentumban, azokat csak erre képzett szakemberek végezhetik el.
- Csak eredeti Testo pótalkatrészeket használjon.
- A külső áramkörök csak a 30 V RMS és a 42,4 V csúcs vagy a 60 V DC határértéknél alacsonyabb kimeneti feszültségekkel láthatók el, ha erősített vagy kettős szigeteléssel ellátott hálózati egység táplálja az áramütés elleni védelem érdekében.

Elemek

- Az elemek nem megfelelő használata azok elromlását okozhatja, valamint áramütés, tűz, vagy mérgező anyagok okozta sérülésekkel járhatnak.
- Az elemeket csak a használati utasításban leírtak alapján használja.
- Ne töltse az elemeket. A nem újratölthető akkumulátor töltésekor mérges gázok vagy hő képződhet. Ez a gázok kiszivárgásához, robbanáshoz és / vagy tűzhöz vezethet.
- Ne zárja rövidre az elemeket. Ha az elem pozitív (+) és negatív (-) pólusai közvetlenül egymáshoz vannak csatlakoztatva, az elem rövidre záródik. Az elemek például rövidre záródhatnak, ha a zsebében kulcsokkal vagy érmékkel összeömlésztve tartja őket. Ez gázok és az akkumulátorsav szivárgásához vezethet.
- Ne rongálja meg az elemeket. Az elemeket nem szabad összetörni, fúrni, szétszerelni, átszúrni, módosítani vagy egyéb módon megsérteni. Ez az akkumulátorsav és a gázok kiszivárgásához és / vagy robbanáshoz vezethet.
- Ne melegítse az elemeket a megengedett hőmérséklet felett, és ne égesse el őket. Ha az akkumulátor felmelegíti, az szivárgást és / vagy robbanást okozhat. A lítium akkumulátorok például tüzzel együtt nagyon erősen reagálhatnak. Ez azzal járhat, hogy az akkumulátor alkatrészei jelentős erővel szétszóródhatnak.
- Ne nyelje le az elemet vagy annak részeit, mert a veszélyes anyagok égési sérülésekkel okozhatnak. Az új és használt elemeket tartsa távol gyermekektől.
- Alapvetően, a sérült akkumulátor alkatrészekkel való érintkezés az egészséget és a környezetet veszélyeztethetik. Ezért megfelelő test- és légzésvédelemre van szükség, ha olyan elemekkel érintkezik, amelyek eltérnek a megszokottól (szivárgó tartalom, deformációk, elszíneződések, horpadások vagy hasonlók).

- A kicsomagolt akkumulátorokat ne hagyja szanaszét heverni. Ha a kicsomagolt elemek szanaszét vannak, könnyen rövidre zárhatják egymást, különösen a gombelemek. Bizonyos esetekben ez nagyon veszélyes, mert az elemek felforrósodhatnak. Ez robbanást okozhat.
- Az elemeket minden hűvös, száraz helyen tárolja.
- Az elemeket a helyi és ország-specifikus előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A rövidzárlat és a hozzá kapcsolódó hevülés elkerülése érdekében a lítium elemeket soha nem szabad borítás nélkül, összeömlésztve tárolni. A rövidzárlat elleni megfelelő intézkedések például az elemek visszahelyezése az eredeti csomagolásba vagy egy műanyag zacskóba, a pólusok szigetelése vagy száraz homokba helyezése.
- A lítium elemeket a helyi és ország-specifikus előírásoknak megfelelően kell szállítani és tárolni.
- Ne tegye ki az elemeket erős ütéseknek, víznek vagy tűznek.
- Az elemeket legfeljebb +140°C hőmérsékleten szabad használni.
- Ne tárolja a fel nem használt elemeket fém tárgyak közelében.
- Ne használjon sérült elemeket.

Elsősegély

- Bőrrel vagy a szemmel való érintkezés esetén a területeket legalább 15 percig vízzel kell öblíteni. Ha szembe kerül, az öblítés mellett orvoshoz kell fordulni.
- Égési sérüléseket a megfelelő módon el kell látni. Szintén javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz.
- Légutak: Ha heves füstképződés vagy gázkibocsátás történik, azonnal hagyja el a helyiséget. Forduljon orvoshoz, ha nagyobb a mennyiségben lélegezte be vagy irritálja a légutakat.
- Lenyelés: Öblítse ki a szájat és a környező területet vízzel. Azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha akkumulátorsavval érintkezik: alaposan öblítse le az érintett területeket vízzel, és ha szükséges, forduljon orvoshoz.

1.3 Figyelmeztető és vészjelzések

Mindig fordítson különös figyelmet az alábbi figyelmeztetésekre. Járjon el a leírt megelőző intézkedések szerint!

⚠ VESZÉLY

Halálos sérülés veszélye állhat fenn!

⚠ FIGYELEM

Súlyos sérülés veszélye állhat fenn.

⚠ VIGYÁZAT

Könnyű sérülés veszélye állhat fenn.

FIGYELEM

A felszerelésben bekövetkező sérülés lehetőségét jelöli.

1.4 Ábrák

Kijelzés	Magyarázat
	Megjegyzés: alap vagy további információ
1	Művelet: olyan lépések sorozata, melyek sorrendjét követni kell
2	
...	
>	Művelet: egy lépés, vagy egy opcionális lépés
▶	Egy művelet eredménye
✓	Követelmény
Menü	A program felületének egyes részei
[OK]	A program felületének egyes gombjai
... ...	Funkciók/elérési utak egy menüben
“...”	Bejegyzési példák

1.5 Szállítás

- Az adatgyűjtőket és a tartozékokat mindig a Testo tokokban szállítsa és tárolja.

1.6 Hulladékkezelés

- Az hibás/ elhasznált elemek és akkumulátorok hulladékkezelését az érvényes törvényi előírások szerint végezze.
- A terméket használati idejének lejárta után az elektromos készülékek hulladékgyűjtő pontján adja le (a helyi előírások szerint), vagy küldje vissza a Testo telephelyére hulladékkezelés céljából.



WEEE Reg. No. DE 75334352

2 A műszer leírása

2.1 Használat



A Testo garantálja termékei funkcionalitását rendeltetésszerű használat esetén. Ennek biztosítása nem terjed ki a Testo termékeinek azon tulajdonságaira, melyek nem engedélyezett harmadik fél termékeivel kombináltan történő használatból adódnak. A versenytársak termékei nem engedélyezettek a Testo által.

A Testo – mint az általánosan szokásos – egyetemesen kizára a támogatásra, garanciára vagy szavatosságra irányuló igények teljesítését, amennyiben ezek olyan funkcionalitásra vonatkoznak, melyek nem a termék Testo által garantált részei. Hasonlóképpen, azon igények is érvénytelenek, melyek a termékek szakszerűtlen használatából, illetve kezeléséből erednek, pl. nem engedélyezett harmadik fél által gyártott termékkal együtt történő használat.

A testo 191 adatgyűjtők egyedi hőmérséklet- és nyomásértékek és mérési sorozatok mérésére szolgálnak.

A testo 191 adatgyűjtők mérik és tárolják a hőmérséklet- és nyomásértékeket, amelyeket a konfiguráló és kiolvasó egység és egy USB-kábel segítségével továbbítanak a számítógépre, ahol a testo 191 Professional szoftver segítségével kiolvashatók és értékelhetők. A szoftver továbbá lehetővé teszi az adatgyűjtők egyedi programozását, a kiolvasott értékek elemzését és kinyomtatását egy jelentésen keresztül, majd archiválását.

Alkalmazási példák

A testo 191-T1, testo 191-T2, testo 191-T3, testo 191-T4 és testo 191-P1 adatgyűjtők ideálisak a hőmérséklet és a nyomás mérésére az autoklávokban, tartályokban és fagyaszta szárító rendszerekben végzett sterilizálási folyamatok validálása érdekében.

A fagyaszta szárító szondatartóval együtt a testo 191-T3 és a testo 191-T4 adatgyűjtők ideálisak a lemezfelület hőmérséklet-eloszlásának mérésére fagyaszta szárító rendszerekben.


Minden testo 191 adatgyűjtő a hőmérséklet és a nyomás különböző ellenőrző méréseire is használható a meghatározott hőmérsékleti tartományon belül.

2.2 testo 191 adatgyűjtő változatok



1	testo 191-T1	2	testo 191-T2
3	testo 191-T3	4	testo 191-T4
5	testo 191-P1		

2.3 testo 191 adatgyűjtők áttekintése

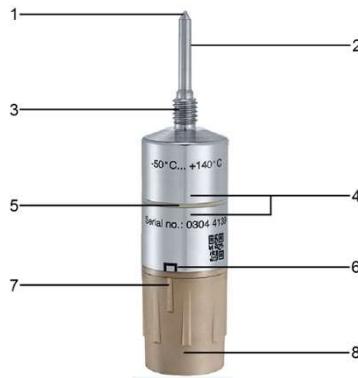

1	Érzékelőcsúcs	2	Szonda szár
3	Menet	4	Programozó és kiolvasási csatlakozó
5	Szigetelőgyűrű	6	Pozíció jelölés
7	Jelölő borda	8	Akkumulátor



⚠: Tartsa be a mellékelt biztonsági utasításokat, ld. 1. bekezdés
Biztonság és hulladékkezelés.



A testo 191-T4 és a testo 191-P1 adatgyűjtők nem rendelkeznek menettel. A testo 191 adatgyűjtők szondaszárainak méreteit a 6. bekezdésben találhatók, **Műszaki adatok**.

2.4 Tápellátás

Az elemek behelyezésével és cseréjével kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el a 3.1 bekezdést **Elem behelyezése** és a 4.2 bekezdést **Elem cseréje**. A 6. bekezdés tartalmazza az elemek **műszaki adatait**.




1 Nagy elem (1/2 AA)

2.5 Programozó és kiolvasó egység



A kommunikáció a testo 191 adatgyűjtők és a testo 191 Professional szoftver között kizártlag a programozó és kiolvasó egységen keresztül történik. Ld. 3.3 bekezdés, Az adatgyűjtő a programozó és kiolvasási egységeben történő rögzítése.

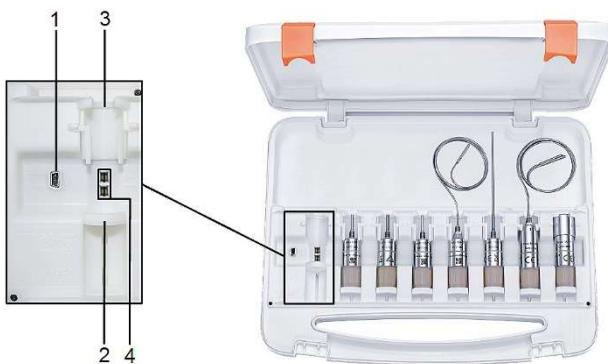

Elem	Elem
1 Mini USB (mini B) csatlakozó	2 Csúszó konzol
3 Távolsági adapter	4 Kommunikációs érintkező



A programozó és kiolvasó egység a műszertáskába be van építve. Az adatgyűjtők ebben szállíthatók is.

2.6 testo 191 Professional szoftver

A testo 191 adatgyűjtők a testo 191 Professional szoftver a programozó és kiolvasó egységen keresztül programozhatók (pl. mérési ciklus, mérés indítása, mérés leállítása stb.) és olvashatók ki. Számítási és elemzési lehetőségeket is kínál a kapott mérési adatokhoz. Ehhez a külön testo 191 Professional szoftver használati útmutatója (rendelési szám: 0970 1911) áll rendelkezésre.

3 Üzembe helyezés

3.1.1 Elem behelyezése

A testo 191 adatgyűjtők alapfelszereltségként elemmel kerülnek szállításra. Az adatgyűjtő tehát -50 °C és +140 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható.

VESZÉLY

Robbanásveszéllyel!

Túl magas a környezeti hőmérséklet!

- Ne helyezze az elemeket 140 °C-nál melegebb környezetbe.
- Ne tegye ki az elemeket mikrohullámú sugárzásnak.

 Egy sértetlen tömítőgyűrűt kell behelyezni az e célú horonyba, és a menet alá egy másik tömítőgyűrűt kell tenni.

FIGYELEM

Az autoklávban már használt adatrögzítőket tilos később fagyasztva szárításban használt akkumulátorokkal használni.

Mielőtt egy autoklávban (vagy hasonló alkalmazásban) használt adatgyűjtőt fagyasztva szárítási folyamatba integrálnának, új akkumulátorral (vagy autoklávban még soha nem használt használt akkumulátorral) kell felszerelni.

- 1 Helyezze az elemet az adatgyűjtőre, és enyhén nyomja meg.



- 2 Szorítsa rá az elemet az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva.

 Ne alkalmazzon túl nagy erőt!
Kézzel tekerje rá az elemet.



► Az elemen lévő bordát a pozíció jelölésig kell tekerni.

► A fémház és az elem közötti O-gyűrű már nem lehet látható.





FIGYELEM

Az elem helytelen behelyezése kárt okozhat!

Behatolhat nedvesség!

- A jelölő bordának az adatgyűjtőn lévő pozíció jelölésen belül kell elhelyezkednie.



Az akkumulátorok élettartama nagymértékben függ a felhasználási terület körülményeitől. Tipikus autoklávos és fagyaszta szárítási körülmények között (mérési ciklus 10 mp és élettartam 2 óra/nap) a 0515 1901 elemet legkésőbb egy év után javasoljuk kicserélni. A megnövekedett mérési ciklusok vagy csökkengett mérési sebességek rövidebb élettartamot eredményezhetnek.

Ezért kérjük, figyeljen a PC-szoftverben lévő elem töltöttségi szintjelzőre.

3.2 A távolsági adapter a programozó és kiolvasási egységben történő rögzítése



Az adatgyűjtőket a megfelelő távolsági adapterekkel szállítjuk. A testo 191-P1 adatgyűjtő nem rendelkezik távolsági adapterrel, és anélkül is elhelyezhető a programozó és kiolvasó egységben.

- 1 Először helyezze be a távolsági adaptort az aljzatba.



- 2 Nyomja előre, amíg az oldalsó pöckök könnyen be nem illeszkednek.

3.3 Az adatgyűjtő a programozó és kiolvasási egységben történő rögzítése



A testo 191 adatgyűjtőket a megfelelő távolsági adapterrel szállítjuk a programozó és kiolvasó egységhez. Az elemet az adatgyűjtőhöz kell csatlakoztatni az állomáson történő elhelyezéshez

- ✓ Az elem csatlakoztatva van

- 1 Helyezze be a megfelelő távolsági adaptert az aljzatba.
- 2 Helyezze az adatgyűjtőt a csúszó konzolra.



- 3 Nyomja az adatgyűjtőt a nyíl irányába, és pattintsza be a helyére a távolsági adapterbe.



- Az adatgyűjtő akkor van megfelelően behelyezve, ha a szigetelőgyűrű a két kommunikációs érintkező között van.



FIGYELEM

A csúszó konzol letörhet, ha túl erősen a nyomja le!

- Kis nyomással helyezze be az adatgyűjtőt a foglalatba.

FIGYELEM

Az erős oldalirányú nyomás a csatlakozóaljzat alján lévő kommunikációs érintkezők letörését okozhatja!

- Először helyezze az adatgyűjtőt a csúszó konzolra, és óvatosan helyezze az érintkezőkre.

3.4 A programozó és leolvasó egység csatlakoztatása a számítógéphez USB-n keresztül



Kérjük, ügyeljen arra, hogy a tok biztonságosan legyen elhelyezve, hogy a tok fedele ne essen a kábelre.

- ✓ A számítógép elindul, és a testo 191 Professional szoftver engedélyezve van.
- ✓ Az elem csatlakoztatva van az adatgyűjtőhöz, és működik.
- ✓ Az adatgyűjtő a programozó és kiolvasó egység egyik aljzatába van illesztve.
 - 1 Helyezze be a mini USB (mini B) csatlakozót a programozó és leolvasó egységbe, és csatlakoztassa a számítógéphez.
 - A szoftver kapcsolatot létesít a programozó és leolvasó egységgel.
 - A programozó és leolvasó egységhez való sikeres csatlakozást zöld színnel jelzi.



Ha a csatlakozás fekete színnel jelenik meg, ellenőrizze, hogy a programozó és leolvasó egység megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez. Ezenkívül ellenőrizze, hogy az adatgyűjtő szigetelőgyűrűje az érintkezők között van-e, ld. **Az adatgyűjtő a programozó és kiolvasási egységen történő rögzítése.**

- Az adatgyűjtők a testo 191 Professional szoftver segítségével programozhatók a mérésekhez.

4 Üzemeltetés

4.1 Hajlékony szonda szár




A testo 191-T3 és a testo 191-T4 adatgyűjtők hajlékony szonda szárrakkal rendelkeznek.. A testo 191-T1 és a testo 191-T2 adatgyűjtők merev szonda szárrakkal vannak felszerelve, amelyeket nem szabad meghajlítani.

FIGYELEM

A szonda szárak helytelen hajlítása!

Anyagfáradás és szondatörés!

- A szonda szárok hajlítását csak a ház anyagától 30 mm, a érzékelőcsúcstól pedig 50 mm távolságban kezdje meg. Ellenkező esetben a ház és az érzékelőcsúcs által okozott mechanikai igénybevétel túl nagy lenne.
- Ne használjon harapó fogót vagy más szerszámot a szonda szár meghajlításához.
- Az adatgyűjtő szonda szára nem eshet az 50 mm-es hajlítási sugár alá. A kis hajlítási sugarak vagy a gyors ide-oda hajlítás az anyag kifáradását és a szonda idő előtti törését eredményezik.

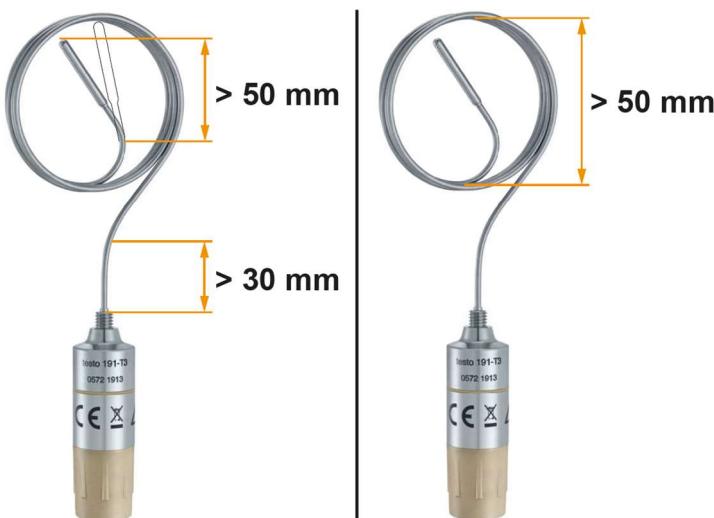

4.2 A szondaszárak feltekerése tekercselő segítségével



A feltekercselő használata megkönnyíti a testo 191-T3 és testo 191-T4 adatgyűjtők flexibilis szondaszárainak helyes feltekerését, valamint kompakt és anyagkímélő tárolást tesz lehetővé.

A műanyag tekercselőn kívül nincs szükség más szerszámról.



1	Tekercselő tüske	3	Stop
2	Műanyag orr	4	Markolat

- 1 Fogja meg az egyik kezével a tekercselőt, és csúsztassa az adatrögzítőt a mérőfejjel a tekercselő tüske (1) felé az erre a céllra kialakított bevágásba, amíg meg nem áll (3).
- 2 A másik kezével vezesse szorosan a szondatengelyt/tengelyeket a tekercselőtüske köré, miközben finoman húzza, amíg a szondatengely/tengelyek teljesen feltekerednek.
- A tekercselési folyamat végén a szonda tengelye kissé felugrik, így a feltekert rész könnyen eltávolítható a tekercselő tűskéről.

4.3 Törésvédő felszerelése




A testo 191-T3 és testo 191-T4 adatgyűjtők hajlékony szondaszárainak hegesztési ponton történő jogosulatlan/véletlen hajlításának és

feltekeredésének megakadályozására utólag egy törésvédő felszerelhető.

A törésvédő egy műanyag csipeszből és egy rozsdamentes acél törésvédőből áll.

FIGYELEM

A törésvédelemmel ellátott érzékelőcsövet csak akkor merítse ételbe. A törésvédelem nem érintkezhet közvetlenül élelmiszerrel.

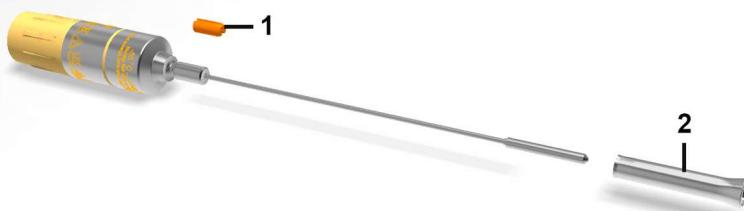

1 Műanyag klip

2 Rozsdamentes acél törésvédő

- 1 Helyezze a műanyag kapcsot (1) a tengelyre, és óvatosan nyomja be ütközésig.



- 2 Csavarja fel az egyenes nyílással ellátott rozsdamentes acél törésvédőt (2) a szondára, majd nyomja azt is a műanyag bilincsre ütközésig.



FIGYELEM

A szennyezett hajlításvédőt le kell szerelni (a hajlításvédő összeszerelését fordított sorrendben kell elvégezni), meg kell tisztítani, majd újra össze kell szerelni.

4.4 Elem cseréje

Használat előtt ellenőrizze, hogy az elem megfelel-e az üzemi hőmérséklettartománynak.

- 1 Csavarja ki az elemet az adatgyűjtőből röviden balra tekerve.



- 2 Vegye ki az elemet az adatgyűjtőből.



Az elem eltávolítása után az adatgyűjtő elveszíti az elem töltöttségére vonatkozó információkat.

A tárolt adatok az elem cseréje vagy meghibásodása esetén is megmaradnak.

- 3 Helyezze fel az új elemet, ld. 3.1. szakasz, **Elem behelyezése**.



Az elem cseréjét meg kell erősíteni a testo 191 professzionális szoftverben. Ezt az **Adatgyűjtők programozása** menüpont alatt teheti meg.

4.5 A fagyaszta szárító szondatartó összeillesztése

A fagyaszta szárító szondatartó csak a testo 191-T3 és testo 191-T4 adatgyűjtőkkel együtt használható.

FIGYELEM

A készülék károsodhat a nem rendeltetésszerű használat miatt!

- A fagyaszta szárító szondatartó csak fagyaszta szárító rendszerben használható.

- 1 Helyezze be az adatgyűjtő szonda szárának csúcsát a nyílásba.



- 2 Helyezze a korongot az érzékelőcsúccsal a mérendő pontra a hőmérsékletmérő lemezen.



- 3 Hajlítsa meg a szonda szárat úgy, hogy a fagyaszta szárító szondatartó teljesen érintkezzen a felülettel.



- Az adatgyűjtőt úgy kell elhelyezni, hogy a fagyaszta szárító szondatartó ne csúszhasson el.

4.6 Tartóállvány beállítása

A tartóállvány lehetővé teszi a testo 191-T1 adatgyűjtő stabil és biztonságos elhelyezését a edényekben. Az edény méretétől függően a tartóállvány a megfelelő helyzetbe hajlítható.

- 1 Csatlakoztassa a rögzítőbilincset a drótállványhoz. A menetnyílásnak felfelé kell mutatnia.



- 2 Ha szükséges, hajlítsa a drótállványt a megfelelő helyzetbe.
- 3 Forgassa a testo 191-T1 adatgyűjtőt az óramutató járásával megegyező irányba a rögzítőbilincsre.
- 4 Helyezze a tartóállványt úgy, hogy a testo 191-T1 adatgyűjtő az edényben legyen.



A tartóállvány eszközként is használható, hogy stabilabbá tegye a testo 191-T1 adatgyűjtő helyzetét.

4.7 A konzerv és palack tartozék felszerelése

A testo 191-T2 adatgyűjtővel együtt használva a konzerv és palack tartozék lehetővé teszi a konzervdobozokban és palackokban lévő élelmiszerek maghőmérsékletének mérését a pasztörözési folyamat során.



A konzerv és palack tartozék konzervdobozokra vagy palackokra történő felszereléséhez nincs szükség további szerszámokra.

- 1 Enyhén nyomja a konzerv és palack tartozékot a konzerv vagy palack beillesztési helyére.
- 2 A rögzítőmenet áthatol a konzerv vagy palack tetején, amikor a konzerv és palack tartozék fejét enyhén megüti.
- 3 A konzerv és palack tartozék most már az óramutató járásával megegyező irányban beleforgatható a konzervbe vagy palackba.



Mielőtt behelyezi a szonda szárat a nyílásban keresztül, győződjön meg arról, hogy a fejen lévő rögzítőcsavar nincs teljesen becsavarva, hanem kissé ki van oldva.

- 4 Az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva enyhén csavarja ki a fej rögzítőcsavarját.



- 5 A szonda szár a konzerv és palack tartozék nyílásán keresztül a konzervbe vagy palackba vezethető.



- 6 A konzerv és palack tartozék fején lévő rögzítőcsavart az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva lehet meghúzni.




4.8 A kompressziós illesztés cseréje

Ha a doboz- és palackhüvelyt testo 191-T3 és testo 191-T4 adatgyűjtővel együtt használja, a flexibilis szonda miatt a kompressziós csatlakozót ki kell cserélni.




A testo 191-T3 és 191-T4 adatgyűjtők kanna- és palacktartójának felszerelése dobozokra vagy palackokra ugyanúgy történik, mint az előző szakasz 1–3. lépéseiben.

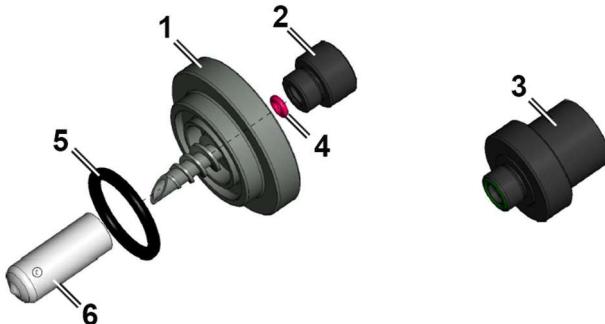

1	Megfogó rész A	4	O-gyűrű B
2	Szorítóillesztés A	5	O-gyűrű A
3	Adapter rugalmas szondához	6	Védőkupak

- 1 Csavarja ki és vegye ki a rögzítőcsavart (A nyomócsatlakozó) a doboz és a palack csatlakozójáról (A fogantyú) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.
- 2 Csavarja le a mellékelt flexibilis szondához való adaptert az óramutató járásával ellentétes irányba, és távolítsa el a kúpos gumitömítést.

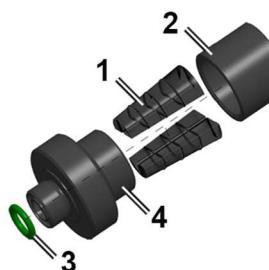

1	Kúpos gumitömítés	3	O-gyűrű C
2	Szorítóillesztés B	4	Fogadó illesztés

- 3 Fűzze át a flexibilis szondaszárat az adapter laza rögzítőcsavarján (B nyomócsatlakozó).

- 4 Helyezze a kúpos gumitömítést a rugalmas szondatengelyre, oldalról jövet.



A rugalmas szondaszárnak nem szabad jelentős hajlást mutatnia a kúpos gumitömítés területén.

- 5 Óvatosan vezesse át a flexibilis szondaszárat az adapter befogadóillesztésén, és nyomja be a csatlakoztatott kúpos gumitömítéseket a flexibilis szondaszár mentén a befogadóillesztésbe.
- 6 Csavarja rá a szorítócsavart (B nyomócsatlakozó) az adaptercsatlakozóra úgy, hogy enyhén az óramutató járásával megegyező irányba forgatja.



A szorítócsavar (B nyomócsatlakozó) végeleges meghúzása előtt a méréshez szükséges hosszúság a flexibilis szondaszár meghúzásával állítható.

- 7 Húzza meg a szorítócsavart, és helyezze be a flexibilis szondával ellátott adaptort a kanna- és palackcsatlakozón keresztül (A fogantyúrész), majd ezt is húzza meg.

4.9 A rögzítőbilincs felszerelése

A testo 191-T1, testo 191-T2 és testo 191-T3 adatgyűjtőknél a szonda száron van egy menet, amely a rögzítőbilincs rögzítésére szolgál. Az adatgyűjtő ezért ragasztószálag használata nélkül rögzíthető a rendszerekben vagy rakodókosarakban. A rögzítőbilincs többször is használható.

- 1 A menetet elől tartva tolja a rögzítőbilincset a szonda szárra.
- 2 Csavarja a rögzítőbilincset az óramutató járásával megegyező irányban az adatgyűjtő menetére.



- 3 Egy rögzítőanyag (kábelkötegelő, drót stb.) átvezethető a rögzítőbilincs nyílásán.



- 4 Rögzítse az adatgyűjtőt egy tárgyhoz (pl. fémrácshoz).



A rögzítőbilincs rögzítéséhez nincs szükség további szerszámokra. Az olyan anyagok, mint a kábelkötegelő vagy a huzalok nem tartoznak a szállítási csomaghoz.

5 Karbantartás

5.1 A műszer tisztítása

- Ha a műszerház piszkos, tisztítsa meg egy nedves kendővel vagy kefével.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy oldószereket! Gyengébb háztartási tisztítószerek és szappan körültekintéssel alkalmazható.

5.2 Kalibrálás

A testo 191 hőmérséklet- és nyomás adatgyűjtők nagyfokú pontossággal rendelkeznek. Annak érdekében, hogy a mérési eredmények hosszútávon is megőrizzék ezt a pontosságot, a Testo azt javasolja, hogy a műszereket évente egyszer kalibrálják. Ezt elvégezheti a Testo Industrial Services GmbH kalibráló labor. Ha a kalibrálást külső szolgáltató végzi, kérjük, vegye figyelembe a következőket:

Hőmérséklet adatgyűjtők:

A testo 191 T1, testo 191 T2, testo 191 T3 és testo 191 T4 műszereket a kalibrálás során teljesen folyadékfürdőbe kell meríteni, azaz a szondát, a testet

és az akkumulátort is. Olyan szilikonolaj ajánlott, amely alkalmas a kalibrálandó hőmérséklet képre.

Nyomás adatgyűjtők:

A kalibrálás során a testo 191 P1 nyomás adatgyűjtőt, azaz a szondát, a testet és az akkumulátort teljes egészében egy nyomáskamrában vagy nyomás alatt álló tartályban kell elhelyezni. Például egy hengeres edény használható kamraként vagy edényként abszolút nyomáskalibráláshoz.

Az adatgyűjtő kalibrálásra való felkészítéséhez az adatgyűjtőt a testo 191 Professional szoftverrel kell programozni, és a kalibrációs mérés elvégzése után ki kell olvasni. Kérjük, kövesse a testo 191 Professional szoftver használati útmutatójának 4.5.3. fejezetében az adatgyűjtő programozása és 4.5.4. fejezetében az adatgyűjtő kiolvasása című utasításokat.



Ha bármilyen kérdése van a kalibrálással, validálással és minősítéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz. Ha közvetlenül a Testo Industrial Services GmbH ügyfélszolgálatával szeretne beszélni, hívja a +49 (0)7661 909 010 telefonszámot, vagy látogasson el a www.testotis.com weboldalra.

6 Műszaki adatok

6.1 testo 191-T1

Funkció	Érték
Rend. sz.:	0572 1911
Mérési paraméterek	Hőmérséklet (°C/°F/K)
Érzékelő típus	PT1000
Méréstartomány	-50 °C ... +140 °C
Pontosság	0,1 °C (-40 °C ... +140 °C) 0,2 °C (-50 °C ... -40 °C)
Felbontás	0,01 °C
Üzemi hőmérséklet/ üzemi nyomás	-50 °C ... +140 °C, 1 mbar ... 4 bar
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +50 °C
Elem típus	Ld. elem
Akkumulátor élettartam	Ld. elem

Funkció	Érték
Méretek szonda szár nélkül (Mé x Ma) (elemmel)	Ø 20 mm x 59 mm
Szonda szár méretei (Mé x Ma)	Ø 3 mm x 25 mm
Súly	47 g
Műszerház anyaga	Rozsdamentes acél 316L/ WNR. 1.4404/SUS 316L
Védelmi osztály	IP68
Mérési ciklusok	1 mp ... 24 óra
Adattároló	60 000 érték
Időbeli pontosság	± 5 mp 12 óra alatt
Válaszidő t-63 %	4 mp
Válaszidő t-90 %	7 mp
Irányelvek	2014/30/EU (EMC) 2011/65/EU (RoHS)
EU megfelelőségi nyilatkozat	Az EU megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja a www.testo.hu termék-specifikus aloldalán.

6.2 testo 191-T2

Funkció	Érték
Rend. sz.:	0572 1912
Mérési paraméterek	Hőmérséklet (°C/F/K)
Érzékelő típus	PT1000
Méréstartomány	-50 °C ... +140 °C
Pontosság	0,1 °C (-40 °C ... +140 °C) 0,2 °C (-50 °C ... -40 °C)
Felbontás	0,01 °C
Üzemi hőmérséklet/ üzemi nyomás	-50 °C ... +140 °C, 1 mbar ... 4 bar
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +50 °C
Elem típus	Ld. elem
Akkumulátor élettartam	Ld. elem
Méretek szonda szár nélkül (Mé x Ma) (elemmel)	Ø 20 mm x 59 mm

Funkció	Érték
Szonda szár méretei (Mé x Ma)	Ø 3 mm x 115 mm
Súly	48 g
Műszerház anyaga	Rozsdamentes acél 316L/ WNR. 1.4404/SUS 316L
Védelmi osztály	IP68
Mérési ciklusok	1 mp ... 24 óra
Adattároló	60 000 érték
Időbeli pontosság	± 5 mp 12 óra alatt
Válaszidő t-63 %	3 mp
Válaszidő t-90 %	6 mp
Irányelvek	2014/30/EU (EMC) 2011/65/EU (RoHS)
EU megfelelőségi nyilatkozat	Az EU megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja a www.testo.hu termék-specifikus aloldalán.

6.3 testo 191-T3

Funkció	Érték
Rend. sz.:	0572 1913
Mérési paraméterek	Hőmérséklet (°C/°F/K)
Érzékelő típus	PT1000
Méréstartomány	-50 °C ... +140 °C
Pontosság	0,1 °C (-40 °C ... +140 °C) 0,2 °C (-50 °C ... -40 °C)
Felbontás	0,01 °C
Üzemi hőmérséklet/ üzemi nyomás	-50 °C ... +140 °C, 1 mbar ... 4 bar
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +50 °C
Elem típus	Ld. elem
Akkumulátor élettartam	Ld. elem
Méretek szonda szár nélkül (Mé x Ma) (elemmel)	Ø 20 mm x 63 mm
Szonda szár méretei (Mé x Ma)	Ø 1,5 mm x 775 mm
Érzékelőcsúcs méretei (Mé x Ma)	Ø 3 mm x 25 mm

Funkció	Érték
Súly	61 g
Műszerház anyaga	Rozsdamentes acél 316L/ WNR. 1.4404/SUS 316L
Védelmi osztály	IP68
Mérési ciklusok	1 mp ... 24 óra
Adattároló	60 000 érték
Időbeli pontosság	± 5 mp 12 óra alatt
Válaszidő t-63 %	3 mp
Válaszidő t-90 %	6 mp
Irányelvek	2014/30/EU (EMC) 2011/65/EU (RoHS)
EU megfelelőségi nyilatkozat	Az EU megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja a www.testo.hu termék-specifikus aloldalán.

6.4 testo 191-T4

Funkció	Érték
Rend. sz.:	0572 1914
Mérési paraméterek	Hőmérséklet (°C/°F/K)
Érzékelő típus	2 x PT1000
Méréstartomány	-50 °C ... +140 °C
Pontosság	0,1 °C (-40 °C ... +140 °C) 0,2 °C (-50 °C ... -40 °C)
Felbontás	0,01 °C
Üzemi hőmérséklet/ üzemi nyomás	-50 °C ... +140 °C, 1 mbar ... 4 bar
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +50 °C
Elem típus	Ld. elem
Akkumulátor élettartam	Ld. elem
Méretek szonda szár nélkül (Mé x Ma) (elemmel)	Ø 20 mm x 72 mm
Szonda szár méretei (Mé x Ma)	Ø 1,5 mm x 775 mm
Érzékelőcsúcs méretei (Mé x Ma)	Ø 3 mm x 25 mm
Súly	92 g

Funkció	Érték
Műszerház anyaga	Rozsdamentes acél 316L/ WNR. 1.4404/SUS 316L
Védelmi osztály	IP68
Mérési ciklusok	1 mp ... 24 óra
Adattároló	30 000 érték csatornánként
Időbeli pontosság	± 5 mp 12 óra alatt
Válaszidő t-63 %	3 mp
Válaszidő t-90 %	6 mp
Irányelvezek	2014/30/EU (EMC) 2011/65/EU (RoHS)
EU megfelelőségi nyilatkozat	Az EU megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja a www.testo.hu termék-specifikus aloldalán.

6.5 testo 191-P1

Funkció	Érték
Rend. sz.:	0572 1916
Mérési paraméterek	Nyomás (mbar/bar/hPa/kPa/psi/kg/cm ² /Torr)
Érzékelő típus	(piezorezisztív érzékelő)
Méréstartomány	1 mbar ... 4 bar
Pontosság	± 20 mbar
Felbontás	1 mbar
Üzemi hőmérséklet/ üzemi nyomás	0 °C ... +140 °C, 1 mbar ... 4 bar
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +50 °C
Elem típus	Ld. elem
Akkumulátor élettartam	Ld. elem
Méretek szonda szár nélkül (Mé x Ma) (elemmel)	Ø 22 mm x 83 mm
Súly	91 g
Műszerház anyaga	Rozsdamentes acél 316L/ WNR. 1.4404/SUS 316L
Védelmi osztály	IP68
Mérési ciklusok	1 mp ... 24 óra
Adattároló	60 000 érték
Időbeli pontosság	± 5 mp 12 óra alatt

Funkció	Érték
Válaszidő t-63 %	0,2 mp
Válaszidő t-90 %	0,2 mp
Irányelvek	2014/30/EU (EMC) 2011/65/EU (RoHS)
EU megfelelőségi nyilatkozat	Az EU megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja a www.testo.hu termék-specifikus aloldalán.

6.6 Kis méretű műszertáska kiolvasóegységgel

Funkció	Érték
Rend. sz.:	0516 1901
Anyag	ABS + ABS-GF17
Alkalmazási területek	+10 °C ... +40 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +70 °C
Méretek (hossz/szélesség/magasság)	340 x 270 x 60 mm
Szín	Fehér
Súly	1320 g
Feszültségellátás	mini USB/PC-n keresztül
Elérhető feszültség	5 V
Programozó/kiolvasó helyek	8 hely

6.7 Elem

Funkció	Érték
Rend. sz.:	0515 1901
Műszerház anyaga	PEEK
Kimenet	3,6 V (800 mAh)
Elem típus	1/2 AA lítium elem
Alkalmazási területek	-50 °C ... +140 °C, 1 mbar ... 4 bar (abszolút)
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +50 °C
Méretek	Ø 20 mm; hossza 31,3 mm
Elem élettartam üzemiidő (10 mp mérési ciklussal 121 °C-on)	750 óra üzemiidő

6.8 Kiegészítők és pótalkatrészek

Leírás	Rend. sz.:
testo 191-T1, HACCP hőmérséklet adatgyűjtő elemmel, hosszú távolsági adapterrel a programozó és kiolvasó egységez és kalibrációs bizonylattal	0572 1911
testo 191-T2, HACCP hőmérséklet adatgyűjtő elemmel, hosszú távolsági adapterrel a programozó és kiolvasó egységez és kalibrációs bizonylattal	0572 1912
testo 191-T3, HACCP hőmérséklet adatgyűjtő elemmel, hosszú távolsági adapterrel a programozó és kiolvasó egységez és kalibrációs bizonylattal	0572 1913
testo 191-T4, HACCP hőmérséklet adatgyűjtő elemmel, rövid távolsági adapterrel a programozó és kiolvasó egységez és kalibrációs bizonylattal	0572 1914
testo 191-P1 HACCP nyomás adatgyűjtő elemmel és kalibrációs bizonylattal	0572 1916
Elem	0515 1901
Kis műszertáska	0516 1901
testo 191 Professional szoftver	0554 1911
Rögzítőbilincs (5 db-os csomag)	0554 0297
Érzékelőfej-rögzítő	0554 1907
Konzerv állvány	0554 1906
Kanna- és palacktartó, adapterrel a rugalmas szondákhoz	0554 0458
Kiolvasó adapter (rövid)	0554 0298
Kiolvasó adapter (hosszú)	0554 0299
Törésvédelem testo 191-T3 és testo 191-T4 műszerekhez	0554 0469
Tekercselő segédeszköz testo 191-T3 és testo 191-T4 műszerekhez	0554 0470
ISO kalibrálási bizonylat (hőmérsékletre)	0520 0141
DAkkS kalibrálási bizonylat (hőmérsékletre)	0520 0281
ISO kalibrálási bizonylat (nyomásra)	0520 0025
DAkkS kalibrálási bizonylat (nyomásra)	0520 0215

További tartozékokat és alkatrészeket a termékkatalógusokban és brosúrákban talál, vagy látogasson el a www.testo.hu weboldalra.



Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű u. 53
Tel.: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu
www.testo.hu