



testo 515 Ex Detector de fugas combinado

0560 0515 / 0560 0515 01 / 0563 0515 / 0563 0515 01 /
0563 1515 / 0563 1515 01 / 0563 2515 / 0563 2515 01

Manual de instrucciones



Índice

1	Indicaciones sobre este manual	3
2	Seguridad y eliminación	3
2.1	Seguridad.....	3
2.2	Eliminación.....	4
3	Indicaciones específicas del producto.....	5
4	Utilización conforme a las especificaciones	6
4.1	Condiciones especiales para el uso.....	7
5	Descripción del producto	8
5.1	Vista general de instrumentos.....	8
6	Primeros pasos	9
6.1	Cargar la batería	9
6.2	Operaciones básicas.....	9
6.2.1	Encender y apagar el instrumento.....	9
7	Utilización del producto.....	11
7.1	Control.....	11
7.1.1	Realizar ajustes.....	11
7.2	Ejecución de la prueba de funcionamiento.....	12
7.3	Selección de modo.....	13
7.4	Selección de la vista de detección	14
7.5	Ejecución de la detección de refrigerante	16
7.6	Ejecución de la detección de gas	17
7.6.1	Selección del gas que se va a detectar.....	17
7.6.2	Ejecución de la detección.....	18
8	Mantenimiento del producto	19
8.1	Desmontaje/cambio de la batería montada fijamente	19
8.2	Limpieza del instrumento	19
8.3	Limpieza del sensor	20
8.4	Cambiar sensor	21
8.5	Realizar la actualización del firmware	22
9	Datos técnicos testo 515 Ex.....	24
10	Consejos y ayuda.....	25
10.1	Preguntas y respuestas.....	25
10.2	Restablecimiento completo	25
10.3	Accesorios y repuestos	25
11	Asistencia	26

1 Indicaciones sobre este manual

- El manual de instrucciones forma parte del instrumento.
- Mantenga este documento disponible a mano para consultarlo cuando sea necesario.
- Utilice siempre la versión original y completa de este manual de instrucciones.
- Lea atentamente este manual y familiarícese con el manejo del producto antes de utilizarlo por primera vez.
- Entregue este manual de instrucciones a posteriores usuarios de este producto.
- Preste especial atención a la información de seguridad y a las indicaciones de advertencia para evitar lesiones personales y daños al producto.

2 Seguridad y eliminación

2.1 Seguridad

Indicaciones generales de seguridad

- Utilice el producto solamente de forma adecuada y según su finalidad de uso observando los parámetros especificados en los datos técnicos.
- No fuerce el instrumento.
- No ponga el instrumento en funcionamiento si detecta daños en la carcasa, la fuente de alimentación o en cables conectados.
- Recuerde que los objetos de medición y el entorno pueden entrañar también peligros. siga las normativas de seguridad vigentes en el lugar donde se vayan a realizar las mediciones.
- No almacene el instrumento junto con disolventes.
- No utilice productos desecantes.
- Atégase a las instrucciones que encontrará en este manual para las tareas de mantenimiento del instrumento. Siga las instrucciones paso a paso.
- Utilice solamente repuestos originales Testo.
- Utilice solamente una fuente de alimentación original de Testo.
- El cumplimiento de los requisitos fundamentales de seguridad y salubridad se ha garantizado en concordancia con las siguientes normas:
 - EN IEC 60079-0:2018 / UL/CSA 60079-0
 - EN 60079-1:2014 / UL/CSA 60079-1
 - EN 60079-11:2012 / UL/CSA 60079-11
- El detector de fugas no puede exponerse a ningún proceso que genere cargas electrostáticas fuertes.

Pilas y baterías

- El uso incorrecto de pilas y baterías puede hacer que estas se dañen, causar lesiones por descargas eléctricas, fuego o pérdidas de líquidos químicos.
- No exponga las pilas y baterías a golpes fuertes, agua, fuego ni temperaturas superiores a 60 °C.
- En caso de contacto con líquido de baterías: Lávese bien la zona afectada con agua y consulte a un médico si es necesario.
- Interrumpa de inmediato el proceso de recarga en caso de que esta no haya concluido en el tiempo indicado.

Indicaciones de seguridad

Preste siempre atención a la información marcada con los siguientes símbolos. Respete las medidas de precaución indicadas.

 **PELIGRO**

¡Peligro de muerte!

 **ADVERTENCIA**

Avisa sobre posibles lesiones graves.

 **PRECAUCIÓN**

Avisa sobre posibles lesiones menores.

ATENCIÓN

Avisa sobre posibles daños materiales.

2.2 Eliminación

- Elimine las baterías defectuosas o agotadas según las disposiciones legales vigentes.
- Una vez finalizada su vida útil, lleve el producto a un centro de reciclaje especial para equipos eléctricos y electrónicos (tenga en cuenta las leyes vigentes en su país) o devuelva el producto a Testo para su eliminación.



■ N.º de reg. WEEE DE 75334352

3 Indicaciones específicas del producto

- ¡No ejecutar mediciones en piezas conductoras de tensión!
- No usar el instrumento en entornos con una humedad mayor a 80 %HR (con condensación).
- No utilizar en ambientes húmedos. No utilizar bajo la lluvia o en condiciones similares. Se recomienda su uso en interiores.
- ¡Observar la temperatura permitida de almacenamiento y de transporte, así como la temperatura de funcionamiento permitida (por ejemplo, proteger el instrumento de medición contra la radiación solar directa)!
- Antes de la detección de fugas se debe ejecutar una prueba de funcionamiento.
- ¡El tratamiento indebido o la utilización de fuerza desproporcionada provoca la pérdida total de la garantía!
- No poner en contacto el sensor con humedad ni ácidos, ya que esto causaría interferencias en el sensor.

4 Utilización conforme a las especificaciones

El testo 515 Ex es un detector de fugas para reconocer a corto plazo fugas en sistemas de gas y de refrigerantes en áreas con peligro de explosión del nivel **ATEX II 3 G Ex ic dc IIC T3 Gc** según la directiva 2014/34/UE (ATEX) / UL/CAS: **Class I, Zone 2, AEx ic dc IIC T3 Gc**.

Las siguientes sustancias pueden detectarse:

- Con sensor de gas:
 - Metano CH₄
 - Propano C₃H₈
 - Butano C₄H₁₀
 - Hidrógeno H₂
- Con sensor de refrigerante:
 - todos los CFC, HCFC, HFC, HFO, mezclas (incluidos los A2L)

El instrumento no es apto para la medición exacta de la concentración.

ATENCIÓN

Límites de explosión de sustancias inflamables

Una sustancia inflamable en el aire tiene un límite inferior de explosividad (lower explosive level LEL) y un límite superior de explosividad (upper explosive level UEL).

Entre estos dos valores límites, la mezcla de aire y sustancia inflamable tiene propiedades explosivas (zona crítica).

Por debajo del LIE la mezcla es demasiado pobre, falta combustible para una explosión, y por encima del LSE, la mezcla es demasiado rica, falta oxígeno; (zona no crítica).

Los límites de explosividad varían con la sustancia:

- Metano CH₄: LEL 4,4 Vol.-%
- Propano C₃H₈: LEL 2,1 Vol.-%
- Butano C₄H₁₀: LEL 1,86 Vol.-%
- Hidrógeno H₂: LEL 4,0 Vol.-%
- Refrigerante: Existen refrigerantes inflamables y no inflamables. R290, por ejemplo, es químicamente idéntico con el propano y por consiguiente igual de inflamable.

ATENCIÓN

Limitaciones del área de utilización

- ¡No utilice el instrumento como dispositivo de supervisión para la seguridad personal! ¡El instrumento no es un dispositivo de protección!
 - ¡No utilice el instrumento como analizador de gases de combustión! El sensor detecta casi todos los gases inflamables del mismo modo.
-

4.1 Condiciones especiales para el uso

- El detector de fugas solo puede utilizarse en atmósferas con peligro de explosión del grupo IIC T3.
- El detector de fugas puede utilizarse en un rango de temperatura ambiental entre -10 °C bis y +50 °C.
- El detector de fugas solo debe utilizarse en zonas con un grado de contaminación no superior al PD2.
- El detector de fugas no puede exponerse a ningún proceso que genere cargas electrostáticas fuertes.
- No abra el instrumento si hay una atmósfera explosiva.
- Cargar el detector de fugas solo es admisible fuera de la zona con peligro de explosión con el cargador correspondiente a una temperatura ambiental de 0 °C...+35 °C. No sustituya la batería en lugares peligrosos.
- La tensión de carga no debe superar $U_m = 5,5 \text{ V}$. Esta tensión se proporciona mediante una de las siguientes medidas según la norma IEC 60079-14:
 - si U_m no supera los 50 V CA o 120 V CC en un sistema SELV o PELV.
 - con un transformador de seguridad que cumple los requisitos de la norma IEC 61558-2-6 o un estándar técnico equivalente.
 - conexión directa a un instrumento que coincide con la norma de la serie IEC 62368-1, IEC 61010-1 o un estándar técnico equivalente.
 - alimentación directa a través de celdas o pilas.
- La corriente de cortocircuito esperada durante la carga no debe superar los 50 A.



Para cargarlo, utilice únicamente el cable USB-C suministrado.

5 Descripción del producto

5.1 Vista general de instrumentos



Explicación de los símbolos

	Observar el manual de instrucciones
	El dispositivo puede utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas.
	Declaración de conformidad: Los productos marcados con este símbolo cumplen toda la normativa comunitaria aplicable del Espacio Económico Europeo.
	Al final de la vida útil del producto, deséchelo de acuerdo con las normativas locales para la recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos, o devuélvalo a Testo para su eliminación.

6 Primeros pasos

6.1 Cargar la batería



La batería no debe cargarse en un área con peligro de explosión!



Cargue la batería únicamente con la fuente de alimentación original de Testo.

El instrumento indica que es necesario cargar la batería mediante un símbolo rojo de batería.

- 1 Conecte el instrumento a la red eléctrica con la fuente de alimentación. Para ello, inserte el conector de la fuente de alimentación en el enchufe de carga en la parte inferior del instrumento.



Si se inserta la fuente de alimentación durante el funcionamiento, el instrumento se apaga debido a las normativas ATEX.



El instrumento puede calentarse bastante durante la carga.

Explicación de símbolos

	Los niños menores de 6 años no deben jugar con las pilas.		No coloque las pilas cerca del fuego.
	No tire las pilas en la basura normal.		Las pilas pueden reciclarse.
	El instrumento no debe cargarse en un área con peligro de explosión.		

6.2 Operaciones básicas

6.2.1 Encender y apagar el instrumento

Encender

Encienda el instrumento únicamente al aire fresco, ya que durante el encendido se lleva a cabo una puesta a cero automática. La temperatura ambiental y la humedad ambiental durante la puesta a cero deben ser iguales a las condiciones ambientales del lugar de medición. En caso necesario se realizará

otra puesta a cero manualmente en el lugar de medición (apagar y volver a encender).



Si el instrumento no se va a utilizar durante mucho tiempo, el sensor puede ensuciarse. Especialmente si el instrumento no se ha utilizado durante mucho tiempo (> 2 semanas), debe encenderse un poco antes de su uso. Cuanto más tiempo no haya estado en funcionamiento, más larga deberá ser esta fase de calentamiento adicional. Observe que el instrumento se apaga automáticamente y de forma estándar tras 10 minutos sin actividad.

- 1 | Presionar la tecla **ON/OFF** de forma prolongada (2 s.).

Fase de calentamiento (HEAT)

- ▶ El instrumento arranca. En caso de un uso periódico, el tiempo de calentamiento dura aprox. 30 s (sensor de gas) / aprox. 60 s (sensor de refrigerante) y se simboliza con un contador regresivo.
- ▶ Después del tiempo de calentamiento se visualiza la vista de detección.

Apagar

ATENCIÓN

¡Atención! Peligro de quemaduras con el cabezal del sensor caliente después de un tiempo de funcionamiento prolongado.

- **Antes de tocar el cabezal del sensor o de embalar el instrumento:
Apagar el instrumento y dejar enfriar el cabezal del sensor.**

- 1 | Presionar la tecla **ON/OFF** de forma prolongada (2 s.).
- ▶ El instrumento se apaga.

Auto OFF

Después de 10 minutos de inactividad (ninguna entrada del usuario, ninguna concentración de gas sobre el umbral de advertencia) el instrumento se apaga de forma automática. El apagado se avisa con anticipación mediante un sonido de alarma y un contador regresivo de 10 segundos.

Al presionar cualquier tecla dentro de 10 segundos es posible interrumpir el apagado.

7 Utilización del producto

7.1 Control

	1	Tecla Sound / Gas
	2	Tecla MODE / On/Off
	3	Modo Manual / Auto
	4	Visualización gráfica
	5	Valor máximo
	6	Indicador de señal de alarma, códigos de error y del nivel de carga
	7	Valor actual
	8	Parámetro de detección
	9	Tecla SENS. (Sensitivity) / Illumination
	10	Tecla VIEW / ->0<- (puesta a cero)

7.1.1 Realizar ajustes

Seleccionar funciones, abrir y ajustar

- 1 Presionar la tecla respectiva para seleccionar las funciones.

Segunda asignación (presión prolongada)

Todas las teclas con una esquina blanca tienen una segunda asignación que puede seleccionarse pulsando la tecla de forma prolongada (2 s).

Funciones que se pueden ajustar



Asegúrese de ajustar bien las preferencias: Todos los ajustes se aplican inmediatamente, no existe ninguna función para cancelar.

	Función	Posibilidades de ajuste / información
	ON/OFF (presión prolongada 2 s)	Enciende o apaga el instrumento
	Modo de puesta a cero	Cambia entre el modo de puesta a cero automático y manual o refrigerante

	Función	Posibilidades de ajuste / información
	Parámetro de detección (presión prolongada 2 s)	Conmutar CH ₄ (metano), C ₃ H ₈ (propano), C ₄ H ₁₀ (butano) y H ₂ (hidrógeno). Si hay un sensor de refrigerante conectado, la tecla no tiene ninguna función.
	Sonido de alarma	Cambiar el tono de alarma (alto, bajo, desactivado) La frecuencia del sonido de alarma acelera en caso del aumento en la concentración. La alarma por vibración no se puede desactivar.
	Iluminación de la pantalla (presión prolongada 2 s)	El brillo de la iluminación de la pantalla se reduce o aumenta en un 50 %.
	Sensibilidad	Cambie la sensibilidad entre Alta+ 1 g/a, Alta 3 g/a y Baja 14 g/a (solo posible en modo automático)
	Puesta a cero (presión prolongada 2 s)	Ponga a cero los valores de medición (incluido el valor máximo) (solo posible en modo manual, al mantener pulsado el botón en modo automático, el dispositivo pasa al modo manual y realiza la puesta a cero)
	Visualizar	Cambia entre la visualización de barras, la visualización de segmentos y el diagrama

7.2 Ejecución de la prueba de funcionamiento

- 1 Aplicar gas de baja concentración al sensor (máx. 10 s.).
- Si el sensor no se activa (no hay alarma), el instrumento está dañado y no puede usarse más. El instrumento debe enviarse al departamento de servicio para su reparación.



Debido a la selectividad del sensor, los equivalentes de gas no son apropiados para el control del funcionamiento y en particular para la calibración del sensor.

Los mecheros o los gases de escape de los coches pueden ensuciar el sensor y, por lo tanto, no deben utilizarse para comprobar su funcionamiento.

7.3 Selección de modo

El instrumento dispone de dos modos de funcionamiento para la búsqueda de fugas:

- **Modo automático** (modo de localización): Detección rápida de fugas con puesta a cero automática
- **Modo manual**: Búsqueda de fugas directa con puesta a cero controlada por el usuario

1 | Pulsar la tecla **MODE** para cambiar entre los modos.

► | En la pantalla se muestra el modo activo.

Modo de localización (automático)

En el **Modo de localización (automático)**, el instrumento adapta automáticamente el punto cero a la concentración de fondo existente.

Solo las concentraciones que superan claramente este nivel de fondo provocan una señal en el indicador de fugas.

- El instrumento realiza a intervalos regulares una puesta a cero automática.
- Si la sonda permanece unos segundos en un entorno con una concentración más baja, ese nuevo entorno se toma como referencia (punto cero).
- De este modo, se suprimen los cambios lentos en la concentración de fondo y solo se muestran las fugas con una concentración más elevada.

Sensibilidad en el modo automático

En el **Modo automático** se puede ajustar la sensibilidad mediante la tecla correspondiente:

- **Low** – Sensibilidad baja, ideal en caso de fugas muy grandes o altas concentraciones de fondo
- **High** – Sensibilidad estándar para la mayoría de aplicaciones
- **High+** – Sensibilidad máxima para la búsqueda de fugas muy pequeñas

El nivel de sensibilidad seleccionado actualmente se visualiza en la pantalla.

Modo manual

En el **Modo manual**, el instrumento funciona con un punto de referencia fijo especificado por el usuario.

- La sensibilidad está ajustada de forma estándar en **High (3 g/a)**.
- El usuario puede restablecer el punto cero en cualquier momento.

Realización manual de la puesta a cero

- 1 Mantener la sonda en una zona que represente la concentración de fondo deseada (en lo posible una zona libre de fugas).
- 2 Pulsar [->0<-].
 - ▶ La concentración actual se asume como nuevo punto cero.
 - Las concentraciones en la cercanía de este valor se suprimen.
 - Solo las concentraciones más elevadas provocan una reacción visible en el indicador de fugas.

La puesta a cero manual es ideal, especialmente en condiciones ambientales estables o cuando se debe ocultar de forma específica una concentración de fondo determinada.




Las concentraciones de gas presentes en el momento de la puesta a cero se suprimen debido a la puesta a cero. Por este motivo, el valor medido visualizado ya no coincide con la concentración real de gas existente.

7.4 Selección de la vista de detección

- 1 Pulsar la tecla [VIEW] para cambiar entre las distintas vistas de detección.
 - ▶ La concentración se representa a través de un indicador de barras ascendente y descendente.

Cuando la concentración asciende, el indicador de barras se va llenando progresivamente de abajo hacia arriba: aparecen más barras.


A medida que disminuye la concentración, el número de barras que se muestran se reduce proporcionalmente de arriba hacia abajo.

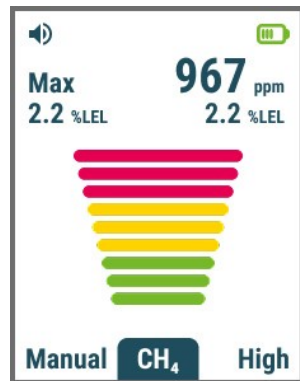


- ▶ La concentración se representa mediante anillos situados alrededor de un punto central.

Si la concentración aumenta, los anillos se van mostrando gradualmente de fuera hacia dentro.

Si la concentración disminuye, los anillos se van ocultando gradualmente de dentro hacia fuera.

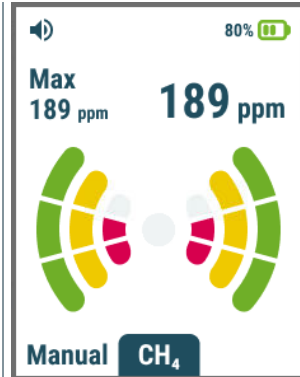

- ▶ El transcurso temporal de la concentración se representa como diagrama.

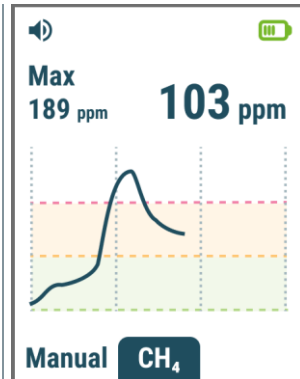

7.5 Ejecución de la detección de refrigerante

La pérdida de refrigerante se puede indicar en gramos/año (g/a), pero el instrumento solo mide la concentración como parámetro de entrada. En el instrumento se ejecuta una conversión. Para ello, es necesario que la fuga se examine a una velocidad definida de ~2 cm/s a una distancia de ~1 cm.

Selección del refrigerante que se va a detectar

- ▶ Si el sensor de refrigerante está insertado se reconoce automáticamente el refrigerante que se debe detectar.

Ejecución de la detección

- 1 Conducir el cabezal del sensor con una velocidad mínima (~2 cm por segundo) y lo más cerca posible sobre los componentes que van a examinarse en busca de fugas.
 - ▶
 - Concentración < 20 ppm: La iluminación de pantalla se enciende en color verde
 - Concentración > 20 y < 35 ppm: La iluminación de pantalla se enciende en color amarillo
 - Concentración > 35 ppm: La iluminación de pantalla se enciende en color rojo.
 - ▶ Si se excede el umbral de advertencia (20 ppm), la iluminación de pantalla se ilumina de color amarillo. Si la alarma acústica está encendida, suena un tono de advertencia adicional cuando se supera el umbral de advertencia, cuya frecuencia se acelera a medida que aumenta la concentración y cambia a un tono continuo cuando se supera el segundo umbral de alarma (35 ppm).

Cambio de unidades

En la pantalla se muestra de forma estándar ppm (concentración en parts per million - partículas por millón). A partir de una concentración de >999 ppm, el indicador cambia a Vol% (1000 ppm=0,1 Vol%).

No es posible un cambio manual de la unidad.

Tras la detección

- 1 Ventile bien el sensor después de cada uso. Para ello, saque el instrumento al aire fresco durante 2 minutos, aproximadamente, antes de volver a usarlo.

7.6 Ejecución de la detección de gas

ATENCIÓN

¡Destrucción del sensor debido a factores externos!

- No expone el sensor a concentraciones elevadas H_2S (sulfuro de hidrógeno), SO_x (dióxidos de azufre), Cl_2 (cloro), o HCl (cloruro de hidrógeno).
- Evitar el contacto de materiales alcalinos o agua con el sensor.
- Evitar la exposición del sensor a la humedad y a la escarcha.



Solicite anualmente un servicio técnico para el instrumento pro parte del fabricante.



Revisión de conductos de gas natural o conductos de hidrógeno:

El metano (componente principal del gas natural) o el hidrógeno son más ligeros que el aire: la detección debe llevarse a cabo por encima del conducto / de la supuesta fuga.

Revisión de conductos de gas propano y butano: El propano y el butano son más pesados que el aire; la detección debe llevarse a cabo por debajo del conducto / de la supuesta fuga, empezando desde el suelo hacia arriba.

7.6.1 Selección del gas que se va a detectar

En el **Modo automático** y en el **Modo manual** se puede seleccionar el tipo de gas, en función del sensor utilizado.

- 1 Si el sensor de gas está insertado es posible seleccionar el gas: Seleccionar el tipo de gas con la tecla **GAS**.
 - ▶ En la pantalla se muestra el tipo de gas seleccionado respectivamente.
 - ▶ Si se utiliza un sensor de refrigerante no es necesario seleccionar el gas. En este caso, el tipo de gas no puede modificarse con la tecla **GAS**.



Asegúrese de que el tipo de gas seleccionado coincida con el gas que realmente se debe detectar.

Indicaciones sobre la visualización y la unidad

- La unidad utilizada está preestablecida y no se puede cambiar manualmente.
- El instrumento es un detector para la localización de fugas, no para la medición precisa de concentraciones.

- La visualización sirve para orientarse y localizar fugas, no para indicar valores medidos calibrados.

Gas de formación

Para presiones con gas de formación (95% N₂, 5% H₂), el instrumento puede detectar fugas a través de la proporción de hidrógeno.

- 1 Ajustar el instrumento con la tecla **GAS** a H₂.

7.6.2 Ejecución de la detección

- 1 Conducir el cabezal del sensor con una velocidad mínima (aprox. < 2 cm por segundo) y lo más cerca posible sobre los componentes que van a examinarse en busca de fugas.
 - ▶ La superficie del sensor no puede cubrirse.
- 2 Observar la visualización: Cuantas más barras o anillos se muestren, mayor será la concentración de gas medida.
- 3 Identificar la zona con la visualización más alta como posible punto de fuga.
 - ▶ Si se alcanza el límite inferior de explosividad se visualiza "Overrange". Valores más elevados no se visualizan.

Cambio de unidades

En la pantalla se muestra de forma estándar ppm (concentración en parts per million - partículas por millón). A partir de una concentración de >999 ppm, el indicador cambia a Vol% (1000 ppm=0,1 Vol%).

No es posible un cambio manual de la unidad.

Tras la detección

- 1 Ventile bien el sensor después de cada uso. Para ello, saque el instrumento al aire fresco durante 2 minutos, aproximadamente, antes de volver a usarlo.

8 Mantenimiento del producto

8.1 Desmontaje/cambio de la batería montada fijamente

A petición se pondrá a disposición en Testo o en la página web de Testo unas instrucciones para el desmontaje de la batería montada fijamente.



Sin embargo, los pasos allí descritos solo deben ejecutarse si el instrumento presenta defectos y debe eliminarse.

Un posible cambio necesario de la batería montada fijamente debe ser realizado siempre por el servicio de atención al cliente Testo.

PELIGRO



¡No abrir el compartimiento de las pilas en áreas potencialmente explosivas!

8.2 Limpieza del instrumento

PELIGRO



¡Peligro por carga electrostática!

- Limpia el instrumento exclusivamente fuera de la zona con riesgo de explosión.

1

Si la carcasa del instrumento está sucia, límpiala con un paño suave, ligeramente humedecido y que no suelte pelusa.



¡No utilice limpiadores agresivos ni disolventes! Se pueden usar limpiadores domésticos suaves o una solución jabonosa.

Almacenamiento y transporte

Para evitar que se contamine el sensor, el instrumento no se debe guardar ni transportar en ambientes donde haya humo de tabaco, aire sucio, aceites, grasas, siliconas, ni líquidos en evaporación o gases. Si el sensor se ha ensuciado durante el almacén o el transporte, es necesario limpiarlo antes de usarlo; véase limpieza del sensor.

Comprobación periódica

Testo recomienda realizar una comprobación periódica del detector de fugas de gas a través de un punto de servicio autorizado.

8.3 Limpieza del sensor



¡Peligro por carga electrostática!

- **Limpia el sensor exclusivamente fuera de la zona con riesgo de explosión.**

El humo del tabaco, el aire sucio, los aceites, las grasas, las siliconas y los líquidos o gases que se evaporan pueden provocar acumulaciones en la superficie del sensor. Las posibles consecuencias son la reducción de la sensibilidad, la visualización distorsionada de la concentración o la visualización de una concentración de fondo. Limpiar el sensor en caso necesario

- 1 Encender el instrumento, esperar la fase de inicialización y apagar. Repetir este proceso varias veces.
 - 2 Si el cabezal del sensor está sucio, límpielo con un paño suave, ligeramente humedecido y que no suelte pelusa.
- ▶ El sensor solo debe limpiarse con cuidado, sin frotarlo con fuerza.
 - ▶ No se deben utilizar paños húmedos ni productos de limpieza en el sensor.
 - ▶ Utilice agua destilada para humedecer el paño.

Encender con frecuencia

Si el instrumento se utiliza con muy poca frecuencia, se pueden formar depósitos sobre el sensor. Al encender el instrumento, se eliminan estos depósitos sobre el sensor. Testo recomienda encender el instrumento con frecuencia para evitar que se formen depósitos sobre la superficie del sensor.

8.4 Cambiar sensor

El sensor puede cambiarse sin herramientas.

⚠ PELIGRO



¡El sensor no debe cambiarse en un área con peligro de explosión!



Montar únicamente sensores previstos para el instrumento; véase el capítulo "Accesorios y repuestos".

- ✓ Apagar el instrumento antes de cambiar el sensor.

- 1 Girar el tubo maleable en el instrumento.



- 2 Retirar el sensor actual.



- 3 Insertar el nuevo sensor.

El sensor intercambiable está precalibrado y puede usarse directamente.



- 4 Volver a apretar el tubo maleable.




Si se ha sustituido el sensor con el instrumento encendido, hay que reiniciarlo a continuación.

8.5 Realizar la actualización del firmware




Encontrará información sobre el firmware actual del testo 515 Ex en www.testo.com, en la página del producto.


- ✓ Ha descargado el archivo de firmware en su ordenador.

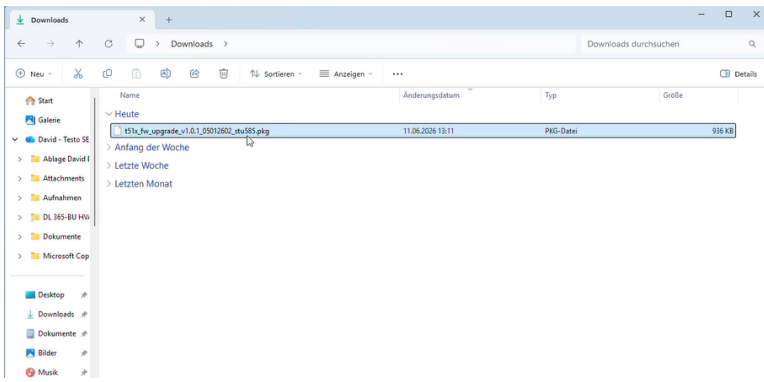

- 1 Conecte el testo 515 Ex a su ordenador mediante un cable USB-C.
- El testo 515 Ex aparece en el Explorador de Windows como «T51X».

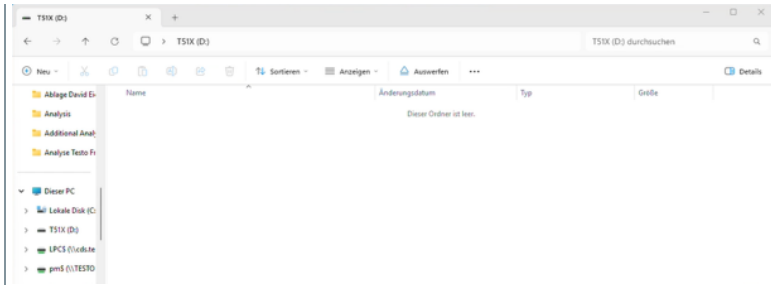

2 Arrastra el archivo de firmware a la ventana abierta.

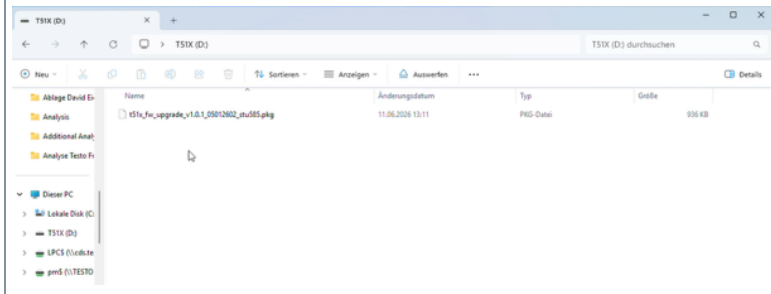

► El proceso de copia ha finalizado.

3 Desconecta el testo 515 Ex del ordenador.

4 Apaga y vuelve a encender el testo 515 Ex.

► El firmware se instalará automáticamente.

9 Datos técnicos testo 515 Ex

Características	Valor
Parámetros de detección	ppm Vol% %LEL
Gases detectables (solo con sensor de gas)	Metano, propano, hidrógeno, butano
Refrigerantes detectables (solo con sensor de refrigerante)	R1234yf, R134A, R404A, R407C, R410A, R1234ze, R290, R417A, R513A, R32, R449A, R22
Área de detección	Metano (CH ₄): 1 ppm ... 1,0 vol.% Propano (C ₃ H ₈): 1 ppm ... 1,0 vol.% Hidrógeno (H ₂): 1 ppm ... 1,0 vol.% Butano (C ₄ H ₁₀): 1 ppm ... 1,0 vol %
Área de detección refrigerantes	1 ppm ... 1000 ppm (0.1 vol.%)
Resolución	1 ppm 0,01 Vol.% (> 999 ppm) 1%LEL
Sensibilidad	1g/a (High+); 3g/a (High); 14g/a (Low)
Hora de inicio	> 30 s (sensor de gas) > 60 s (sensor de refrigerante)
Tiempo de respuesta	Tiempo de respuesta < 2 seg
Alarma de fuga	Óptica, sonido de alarma, vibración
Temperatura de funcionamiento	-10 ... +50 °C
Humedad de servicio	10 ... 80 %HR
Temperatura de almacenamiento	-20 ... +60 °C
Tipo de pila	Batería recargable de litio Fabricante: MERRY Electronics Co. Ltd. Modelo: 0515 0085 Potencia nominal: 3,635 V, 3400 mAh, 12,4 Wh Conforme con: IEC/EN/BS 62133-2, UL 62133-2 y CSA C22.2 N.º 62133-2
Temperatura de carga	0 hasta +35 °C
Corriente de carga	5V=3A

Características	Valor
Autonomía	≥ 8 h
Grado de suciedad	PD2
Clase IP	IP40
Medidas	132 x 60 x 37 mm (largo x ancho x alto) Longitud de la sonda con sensor 330 mm
Peso	313 g
Protección EX	II 3 G Ex ic dc IIC T3 Gc. U _m = 5,5 V
Normas	DIN EN 14624, ATEX/UL/CSA 60079-0, UL/CSA 60079-11 zone 2 certification

10 Consejos y ayuda

10.1 Preguntas y respuestas

Pregunta	Posible causa	Posible solución
Punto cero inestable	Suciedad del sensor si el instrumento no se va a utilizar durante mucho tiempo	El instrumento debe estar encendido hasta que se establezca el punto cero.
El instrumento no conmuta al modo de medición (permanece en la fase de calentamiento)	Tensión de las pilas muy baja	Cargar el instrumento.

10.2 Restablecimiento completo

- 1 En caso de problemas con el firmware, mantenga presionada la tecla **ON/OFF** durante 4 segundos para ejecutar el restablecimiento.

10.3 Accesorios y repuestos

Descripción	Modelo
Bolsa de transporte	0590 0018
Sensor de gas	0554 3515
Sensor de refrigerante	0554 4515
Fuente de alimentación original de Testo	0554 1131

11 Asistencia

En la página web de Testo www.testo.com encontrará información actual sobre los productos, descargas y enlaces a direcciones de contacto del soporte técnico.

Si tiene alguna consulta, diríjase a su distribuidor o al servicio de atención al cliente Testo. Encontrará los datos de contacto en la parte trasera de este documento o en Internet en: **www.testo.com/service-contact**



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2
79822 Titisee-Neustadt
Germany
Telefon: +49 7653 681-0
E-Mail: info@testo.de
Internet: www.testo.com